

Fișă tehnică


Jgheab pentru cabluri MKS-Magic® 110, neperforat, FS

Număr articol: 6059382



Sistem eficient de jgheaburi pentru cabluri neperforate. Lungimea utilizabilă a jgheabului pentru cabluri este de 3.000 mm.

Echipotențialul continuu este asigurat fără componente suplimentare.

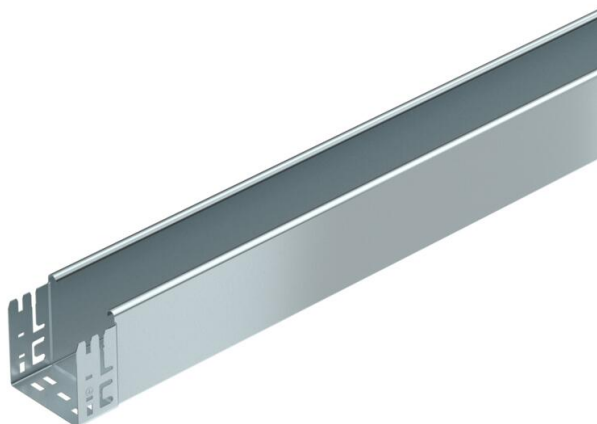

St

Oțel

FS

zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6059382
Tip	MKSMU 110 FS
Denumirea 1	Jgheab cabluri MKSMU
Denumirea 2	neperforat, cu legaturi rapide
Producător	OBO
Dimensiune	110x100x3050
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	269,672 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	6,2071 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri MKS-Magic® 110, neperforat, FS


Număr articol: 6059382



Dimensiuni




Lungime	3.050 mm
Lățimea	100 mm
Înălțime	110 mm
Grosimea tablei	1 mm
Dimensiune B	100 mm

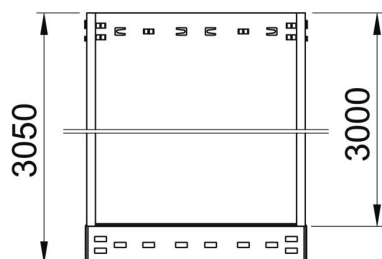

Date tehnice

Execuție legătură	piesă de legătură integrată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Mentținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	nu
Desenul găurii NATO	nu
Secțiune utilă	108 cm ²
Secțiune utilă	10800 mm ²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforație laterală	nu
VARIANTĂ pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Lungime utilă	3000 mm
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	Fixare prin clipsare

Încărcare

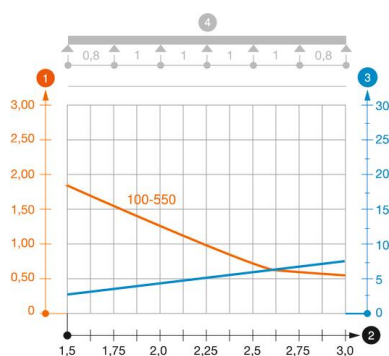

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	3 m
Distanța dintre reazeme 1,5m	1,85 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	1,3 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	0,75 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	0,6 kN/m

Diagramă de încărcare jgheab pentru cabluri tip MKSMU 110

- 1** Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
- 2** Lățime între reazeme în m
- 3** Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
- 4** Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme